



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0161**

Vozidlo **VOLVO XC 90 AWD 2,4 D 136**

EČV **BT303EZ**

VIN **YV1CZ714691501691**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	VOLVO	Doložené doklady: <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka Ostatné: Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	XC 90 AWD	
Motor	2,4 D	
Výkon	136 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2008	
Stav tachometra	262088 km	
Farba	Grafitová metalíza	
ŠPZ	BT303EZ	
VIN	YV1CZ714691501691	
Krajina pôvodu	zahraničie	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizualná kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
LPG	
<input checked="" type="checkbox"/> Pohon 4x4	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Ťažné zariadenie	domontované
Strešný nosič	
<input checked="" type="checkbox"/> Fólie	s certifikátom
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: neoriginálne	funkčné
CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Automat, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
Senzor tlaku v pneu	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
Manuálna klimatizácia	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
✓	Navigačný systém	funkčné
	Dažďový senzor	
	Svetelný senzor	
	Automatické svietenie	
✓	Kožený interiér	mechanicky nepoškodený-bežné opotrebenie užívaním
✓	El. sedadlá	funkčné
✓	Pamäťové sedadlá	funkčné
	Vyhrievané sedadlá	
	Parkovacie senzory	
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	nefunkčné ovládanie rádia z volantu - rádio nie je originálne
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

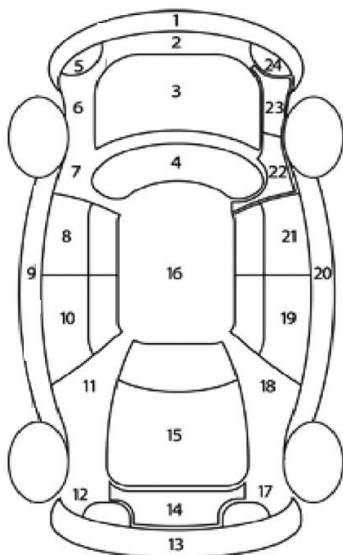

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				114
4				
5				
6				109
7				110
8				115
9				60
10				108
11				104
12				112
13				Plast
14				Plast
15				
16				110
17				104
18				109
19				120
20				54
21				108
22				114
23				109
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

Zimné pneumatiky		
✓	Výrobca, rozmer	Michelin 235/65 R17
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 4, 4
✓	Disky:	hliníkové
Letné pneumatiky		
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
✓	Rezerva	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	

	Sada na opravu pneumatiky	
✓	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	výraznejšie opotrebenie sedadiel - svetlá koža
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v normále
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA		
✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE		
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizuálne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>		