



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0255**

Vozidlo **VOLKSWAGEN Tiguan 2,0 TDi
103**

EČV **SE072DE**

VIN **WVGZZZ5NZEW044424**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	VOLKSWAGEN	Doložené doklady: <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka Ostatné: Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	Tiguan	
Motor	2,0 TDi	
Výkon	103 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2013	
Stav tachometra	190420 km	
Farba	Hnedá	
ŠPZ	SE072DE	
VIN	WVGZZZ5NZEW044424	
Krajina pôvodu	Slovenská republika	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
<input type="checkbox"/> Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
<input type="checkbox"/> LPG	
<input type="checkbox"/> Pohon 4x4	
<input type="checkbox"/> Ťažné zariadenie	
<input type="checkbox"/> Strešný nosič	
<input type="checkbox"/> Fólie	
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické	funkčné
<input type="checkbox"/> CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: DSG, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
<input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
<input type="checkbox"/>	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
<input type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
✓	Xenónové svetlomety	funkčné
	Natáčacie svetlomety	
✓	Ostrekovacie svetiel	funkčné
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
✓	Svetelný senzor	funkčný
	Automatické svietenie	
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

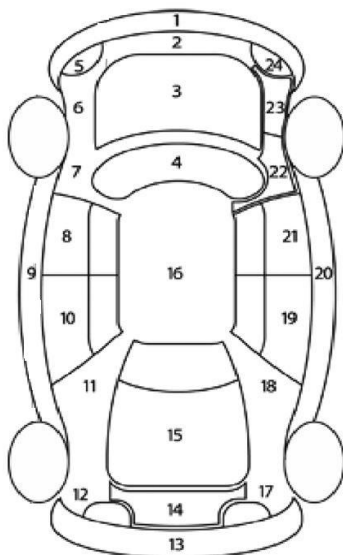

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				120
4				
5				
6				121
7				128
8				119
9				62
10				117
11				124
12				127
13				Plast
14				119
15				
16				117
17				113
18				121
19				124
20				58
21				127
22				113
23				117
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

<input checked="" type="checkbox"/>	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
<input checked="" type="checkbox"/>	Brzdová kvapalina	v norme
<input checked="" type="checkbox"/>	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
<input checked="" type="checkbox"/>	Výrobca, rozmer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil v mm (PP, LP, PZ, LZ)	, , ,
<input checked="" type="checkbox"/>	Disky:	
	Letné pneumatiky	
<input checked="" type="checkbox"/>	Výrobca, rozmer	Nokian 235/55 R17
<input checked="" type="checkbox"/>	Profil (PP, LP, PZ, LZ)	5, 5, 5, 5
<input checked="" type="checkbox"/>	Disky:	hliníkové
<input checked="" type="checkbox"/>	Rezerva	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dojazdové koleso	v batožinovom priestore
	Plnohodnotné koleso	

	Sada na opravu pneumatiky	
	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA				
✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku		
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku		
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena		
✓	Zvuk motora	v poriadku		
✓	Dymivosť	nezistené		
✓	Voľnobeh	stabilný		
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.		
✓	Servo riadenie	účinné		
✓	Tempomat	funkčný		
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku		
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku		
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku		
✓	Ručná brzda	účinná		
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle		
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné		
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE				
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				