



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0247**

Vozidlo **SEAT Altea 1,9 TDi 77**

EČV **DS439HX**

VIN **VSSZZZ5PZ9R501701**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

<b>Značka</b>	SEAT	<b>Doložené doklady:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou:  <b>Pôvod vozidla:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Kúpené v SR, servisná knižka  <b>Ostatné:</b> Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
<b>Model</b>	Altea	
<b>Motor</b>	1,9 TDi	
<b>Výkon</b>	77 kW	
<b>Palivo</b>	nafta	
<b>Rok výroby</b>	2010	
<b>Stav tachometra</b>	219750 km	
<b>Farba</b>	Strieborná	
<b>ŠPZ</b>	DS439HX	
<b>VIN</b>	VSSZZZ5PZ9R501701	
<b>Krajina pôvodu</b>	Slovenská republika	

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizualná kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 2	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
Vyhrievané spätné zrkadlá	
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
LPG	
Pohon 4x4	
Ťažné zariadenie	
Strešný nosič	
Fólie	
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: neoriginálne	funkčné
CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Manuál, 5 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
Senzor tlaku v pneu	
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
Automatická klimatizácia	

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
	Svetelný senzor	
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
	Parkovacie senzory	
✓	Parkovacia kamera	funkčná
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	nefunkčné tlačidlá ovládania rádia
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
	Start & Stop systém	
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

**Poznámky**

## 2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabavec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka

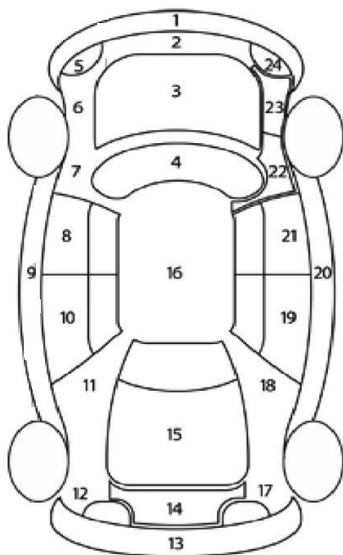

Hrúbka fabričného laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				110
4				
5				
6				109
7				103
8				108
9				66
10				111
11				113
12				108
13				Plast
14				105
15				
16				116
17				109
18				114
19			✓	745
20				55
21			✓	601
22				113
23				110
24				

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlhčené, nepopraskané

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

	<b>Zimné pneumatiky</b>	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
	<b>Letné pneumatiky</b>	
✓	Výrobca, rozmer	Nokian 205/55 R16
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	5, 5, 5, 5
✓	Disky:	hliníkové
✓	<b>Rezerva</b>	
✓	Dojazdové koleso	v batožinovom priestore
	Plnohodnotné koleso	
	Sada na opravu pneumatiky	

	Bez rezervy a sady	
<b>2.3.3 Sklá</b>		<b>Komentár</b>
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
<b>2.3.4 Interiér</b>		<b>Komentár</b>
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
<b>2.3.5 Motor</b>		<b>Komentár</b>
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier-minimálna
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
<b>2.3.6 Karoséria</b>		<b>Komentár</b>
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
<b>2.3.6 Podvozok</b>		<b>Komentár</b>
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA		
✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
✓	Voľnobeh	stabilný
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatka O.K.
✓	Servo riadenie	účinné
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku
✓	Ručná brzda	účinná
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE		
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>		
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>		