



ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0226**

Vozidlo **FORD Tourneo 1,5 TDCi 89**

EČV

VIN **WFOUXXWPGULK73625**



1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

1.1 Základné informácie o vozidle

Značka	FORD	Doložené doklady: <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: Pôvod vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR, serv.knižka Ostatné: Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
Model	Tourneo	
Motor	1,5 TDCi	
Výkon	89 kW	
Palivo	nafta	
Rok výroby	2020	
Stav tachometra	171796 km	
Farba	Biela	
ŠPZ		
VIN	WFOUXXWPGULK73625	
Krajina pôvodu	zahraničie	

2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

2.1 Vizualná kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
LPG	
Pohon 4x4	
Ťažné zariadenie	
Strešný nosič	
<input checked="" type="checkbox"/> Fólie	s certifikátom
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: fabrické	funkčné
CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Manuál, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
<input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Manuálna klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
Automatická klimatizácia	

✓	Palubný počítač	funkčný
✓	Tempomat	funkčný
	Adaptívny tempomat	
	Xenónové svetlomety	
	Natáčacie svetlomety	
	Ostrekovače svetiel	
✓	Ostrekovače skiel	funkčné
	LED svetlomety	
	Navigačný systém	
	Dažďový senzor	
	Svetelný senzor	
✓	Automatické svietenie	funkčné
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
	Vyhrievané sedadlá	
✓	Parkovacie senzory	funkčné
	Parkovacia kamera	
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
✓	Vyhr. predné sklo	nevykazuje chybu
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

Poznámky

2.2 Vizuálna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabavec
B – Preliačenina
C – Oprava
D – Meranie, poznámka

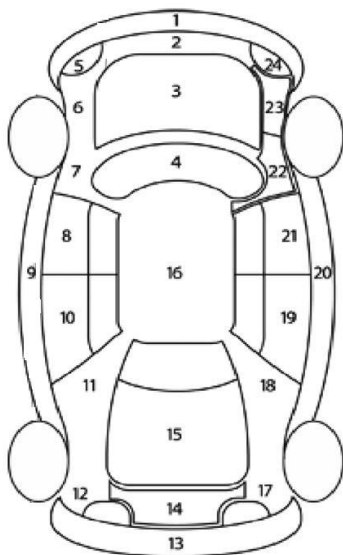

Hrúbka fabričného laku býva nanesená štandardne v hrúbke 90 – 130 μm (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180 μm). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300 μm a viac) aj pretmelené a prelakované (μm = mikrometer, 1 mm = 1000 μm). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				77
4				poškodenie od kamienka
5				
6				90
7				81
8			✓	180
9				60
10				91
11				83
12				81
13				Plast
14				77
15				
16				74
17				80
18				84
19				73
20				64
21				89
22				84
23				83
24				

2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

2.3.1 Brzdový systém

Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizuálna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

2.3.2 Kolesá a pneumatiky

Komentár

	Zimné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Dunlop 205/60 R16
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 4, 4
✓	Disky:	plechové
	Letné pneumatiky	
✓	Výrobca, rozmer	Bridgestone 205/60 R16
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	4, 4, 4, 44
✓	Disky:	hliníkové
✓	Rezerva	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	
	Sada na opravu pneumatiky	

✓	Bez rezervy a sady	
2.3.3 Sklá		Komentár
✓	Čelné sklo	poškodenie od kamienka
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
2.3.4 Interiér		Komentár
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
2.3.5 Motor		Komentár
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v norme
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
2.3.6 Karoséria		Komentár
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
2.3.6 Podvozok		Komentár
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA		
	Jazdné vlastnosti	
	Plynulosť jazdy	
	Naštartovanie	
✓	Zvuk motora	v poriadku
✓	Dymivosť	nezistené
	Voľnobeh	
	Prevodovka	
	Servo riadenie	
✓	Tempomat	funkčný
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku
	Turbo	
	Brzdy (ABS)	
	Ručná brzda	
	Uloženie náprav	
	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE		
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>		