



# ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vypracovaná nezávislou spoločnosťou **Autoporadca**

Klient **DAREX SK s. r. o.**

ID správy **2024-DAREX-0326**

Vozidlo **VOLKSWAGEN Passat 2,0 TDi  
125**

EČV **BL184SN**

VIN **WVWZZZ3CZDE034898**



## 1. INFORMÁCIE O VOZIDLE

### 1.1 Základné informácie o vozidle

<b>Značka</b>	VOLKSWAGEN	<b>Doložené doklady:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Veľký TP <input checked="" type="checkbox"/> Malý TP TK s platnosťou: EK s platnosťou: <b>Pôvod vozidla:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pôvod mimo SR <b>Ostatné:</b> Prvý majiteľ <input checked="" type="checkbox"/> Počet kľúčov: 2 Možný odpočet DPH Operatívny leasing (zo SR)
<b>Model</b>	Passat	
<b>Motor</b>	2,0 TDi	
<b>Výkon</b>	125 kW	
<b>Palivo</b>	nafta	
<b>Rok výroby</b>	2012	
<b>Stav tachometra</b>	182825 km	
<b>Farba</b>	Čierna	
<b>ŠPZ</b>	BL184SN	
<b>VIN</b>	WVWZZZ3CZDE034898	
<b>Krajina pôvodu</b>	zahraničie	

## 2. TECHNICKÁ PREVIERKA VOZIDLA

### 2.1 Vizuálna kontrola výbavy


2.1.1 Výbava štandard	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizér	bez závad
<input checked="" type="checkbox"/> Centrál	funkčný
Alarm	
<input checked="" type="checkbox"/> Diaľkové ovládanie	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické okná: 4	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrické zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhrievané spätné zrkadlá	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Servo	funkčné
<input checked="" type="checkbox"/> Hmlovky	funkčné
LPG	
Pohon 4x4	
Ťažné zariadenie	
Strešný nosič	
<input checked="" type="checkbox"/> Fólie	s certifikátom
<input checked="" type="checkbox"/> Rádio: Kenwood neoriginálne	funkčné
CD:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevodovka: Manuál, 6 Stupňová	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka: v poriadku
2.1.2 Výbava bezpečnosť	Komentár
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	nevykazuje chybu, kontrolka zhasína samostatne
<input checked="" type="checkbox"/> Deaktivácia airbagov	
<input checked="" type="checkbox"/> ABS	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> ASR (TCS, ESP)	nevykazuje chybu
<input checked="" type="checkbox"/> Isofix	
<input checked="" type="checkbox"/> Senzor tlaku v pneu	nevykazuje chybu
2.1.3 Výbava komfort	Komentár
Manuálna klimatizácia	

✓	Automatická klimatizácia	kompresor spína, ovládače funkčné
✓	Palubný počítač	funkčný
	Tempomat	
	Adaptívny tempomat	
✓	Xenónové svetlomety	funkčné
	Natáčacie svetlomety	
✓	Ostrekovacie svetiel	funkčné
✓	Ostrekovacie skiel	funkčné
	LED svetlomety	
✓	Navigačný systém	funkčné
✓	Dažďový senzor	funkčné
✓	Svetelný senzor	funkčný
	Automatické svietenie	
	Kožený interiér	
	El. sedadlá	
	Pamäťové sedadlá	
✓	Vyhrievané sedadlá	funkčné
✓	Parkovacie senzory	funkčné
✓	Parkovacia kamera	nefunkčná - neoriginálne rádio
✓	Hands free sada	bluetooth
✓	Multifunkčný volant	funkčný
	Panoramatická strecha elektrická	
	Strešné okno	
	Elektrická strecha - Cabrio	
	Vyhr. predné sklo	
	Bezklúčový štart	
	Bezklúčové otváranie dverí	
✓	Start & Stop systém	funkčný
	Vzduchový podvozok	
	Dovieranie dverí	
	TV	
	El. ovládanie kufra	

**Poznámky**

## 2.2 Vizualna kontrola povrchu karosérie

A – Škrabanec  
B – Preliačenina  
C – Oprava  
D – Meranie, poznámka

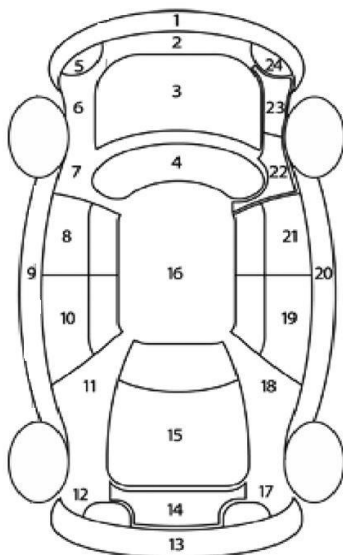

Hrúbka fabrického laku býva nanosená štandardne v hrúbke 90 – 130  $\mu\text{m}$  (vyskytujú sa však aj prípady s hranicou do 180  $\mu\text{m}$ ). V prípade, že na vozidle bola nameraná hrúbka vyššia ako uvedené hodnoty, je pravdepodobné, že vozidlo bolo prelakované a pri vyšších hodnotách (300  $\mu\text{m}$  a viac) aj pretmelené a prelakované ( $\mu\text{m}$  = mikrometer, 1 mm = 1000  $\mu\text{m}$ ). Udávané sú priemerné hrúbky laku na jednotlivých dieloch

	A	B	C	D
1				Plast
2				
3				112
4				
5				
6				109
7				113
8			✓	509
9				48
10				108
11				101
12				104
13				Plast
14				103
15				
16				100
17			✓	1630
18			✓	234
19			✓	387
20			✓	630
21				112
22				110
23				104
24				

## 2.3 Kontrola ostatných častí vozidla

### 2.3.1 Brzdový systém

#### Komentár

✓	Tesnosť brzdovej sústavy	bez viditeľného priesaku
✓	Brzdová kvapalina	v norme
✓	Vizualna kontrola brzdových kotúčov	nezvlnené, nepopraskané

### 2.3.2 Kolesá a pneumatiky

#### Komentár

	<b>Zimné pneumatiky</b>	
✓	Výrobca, rozmer	
✓	Profil v mm (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	, , ,
✓	Disky:	
	<b>Letné pneumatiky</b>	
✓	Výrobca, rozmer	Dunlop/Orion 215/55 R16
✓	Profil (PP, ĽP, PZ, ĽZ)	6, 6, 6, 6
✓	Disky:	hliníkové
✓	<b>Rezerva</b>	
	Dojazdové koleso	
	Plnohodnotné koleso	

✓	Sada na opravu pneumatiky	v batožinovom priestore
	Bez rezervy a sady	
<b>2.3.3 Sklá</b>		<b>Komentár</b>
✓	Čelné sklo	bez poškodenia
✓	Bočné sklá	bez poškodenia
✓	Zadné sklo	bez poškodenia
✓	Zrkadlá	bez poškodenia
<b>2.3.4 Interiér</b>		<b>Komentár</b>
✓	Sedačky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Volant	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Radiaca páka	bežné opotrebenie
✓	Koberce	bežné opotrebenie
✓	Strop	bez poškodenia
✓	Kufor – batožinový priestor	bežné opotrebenie
✓	Čalúnenie	bežné opotrebenie
✓	Tlačítka - ovládacie prvky	bežné opotrebenie primerané veku a nájazdu
<b>2.3.5 Motor</b>		<b>Komentár</b>
✓	Diagnostika	bez záznamu chybových hlásení
✓	Výfukový systém	povrchová korózia bez dier
✓	Intercooler	bez poškodenia
✓	Voda v oleji	nezistené
✓	Olej vo vode	nezistené
✓	Nemrznúca zmes	v normále
✓	Únik oleja z motora	bez viditeľného priesaku
✓	Únik oleja z prevodovky	bez viditeľného priesaku
✓	Únik chladiacej kvapaliny	bez viditeľného priesaku
<b>2.3.6 Karoséria</b>		<b>Komentár</b>
✓	Predná časť vozidla	v poriadku
✓	Stredná časť vozidla	v poriadku
✓	Zadná časť vozidla	v poriadku
✓	Lícovanie dielov karosérie	V poriadku
✓	Korózia	korózia podvozku primeraná veku, karoséria vozidla bez viditeľnej korózie
<b>2.3.6 Podvozok</b>		<b>Komentár</b>
✓	Podvozok	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení
✓	Nápravy	bežné opotrebenie bez mechanických poškodení a nadmernej vôle
✓	Ramená	opotrebenie primerané veku a nájazdu
✓	Manžety homokinetických kĺbov	celistvé-bez úniku prevádzkových mazív
✓	Silentbloky	opotrebenie primerané veku a nájazdu

3. SKÚŠOBNÁ JAZDA				
✓	Jazdné vlastnosti	v poriadku		
✓	Plynulosť jazdy	v poriadku		
✓	Naštartovanie	v poriadku za tepla aj za studena		
✓	Zvuk motora	v poriadku		
✓	Dymivosť	nezistené		
✓	Voľnobeh	stabilný		
✓	Prevodovka	rozbeh, preradenie, podradenie, spiatočka O.K.		
✓	Servo riadenie	účinné		
✓	Tempomat	funkčný		
✓	Airbag kontrolka	zhasína samostatne-v poriadku		
✓	Turbo	funkčné-zaberá v poriadku		
✓	Brzdy (ABS)	v poriadku		
✓	Ručná brzda	účinná		
✓	Uloženie náprav	bez nadmernej vôle		
✓	Poloosi v zákrute (hlučnosť)	nehlučné		
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE				
<p>Výsledky kontrol uvedené v tejto správe sú platné k dátumu jej vystavenia a majú informatívny charakter. Vizualne vady, ktorých hodnota opravy je menšia ako 130 EUR nie sú v previerke zohľadnené.</p>				
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>				